УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления
автоматики и телемеханики
ЦДИ – филиала ОАО «РЖД»
В.В. Аношкин

«03»

2015 г.

Центральная дирекция инфраструктуры — филиал ОАО «РЖД» Управление автоматики и телемеханики

## ТЕХНИКО-НОРМИРОВОЧНАЯ КАРТА

№ ТНК ЦШ 0154-2015

## Светофоры

Чистка наружной части линзовых комплектов, светодиодных модулей, зеленых светящихся полос, маршрутных указателей и указателей в виде вертикальных светящихся стрел

(код наименования работы в ЕК АСУТР)

## Регламентированное техническое обслуживание

(вид технического обслуживания (ремонта))

Светофор, маршрутный указатель, указатель перегрева букс, зеленая светящаяся полоса, указатель в виде вертикальной светящейся стрелы (единица измерения)

0,163/0,166; 0,21/0,213 0,303/-; 0,107/0,084; <u>0,124/-; -/0,059</u> (норма времени)

(средний разряд работ)

(количество листов)

(номер листа)

Разработал:

Проектно-конструкторскотехнологическое бюро железнодорожной автоматики и телемеханики филиал ОАО «РЖД» (ПКТБ ЦШ) Первый зам. директора ПКТБ ЦШ

В.М. Адаскин

m resoure 2015

#### 1. Состав исполнителей:

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 5 разряда

## 2. Условия производства работ

Работа выполняется в свободное от движения поездов время (в промежутки между поездами) или технологическое «окно».

# 3. Средства защиты, измерений, технологического оснащения; монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты и материалы

- сигнальный жилет (по числу членов бригады);
- носимые радиостанции или другие средства связи;
- защитная каска (по числу членов бригады);
- система обеспечения безопасности на высоте (система позиционирования);
  - каболка пропитанная;
  - перемычка из провода марки МГГ сечением 50 мм<sup>2</sup> с зажимами;
  - ампервольтомметр ЭК2346-1 или мультиметр В7-63/1;
- набор инструментов электромеханика СЦБ для обслуживания светофоров, ТУ 32ЭЛТ 038-12, черт. № 28011-00-00;
  - керосин для технических целей;
  - растворитель № 646, (ГОСТ 18188-72);
  - шкурка шлифовальная на тканевой основе №6÷№10;
  - трансформаторное масло отработанное;
  - кисть флейцевая КФ25-1, (ГОСТ 10597-87);
  - технический лоскут (ветошь).

Примечание. Допускается использование разрешенных к применению аналогов указанных выше материалов и оборудования.

## 4. Подготовительные мероприятия

- 4.1. Подготовить оборудование и защитные средства в соответствие с разделом 3 данной технико-нормировочной карты.
- 4.2. При расположении светофорной мачты (фонового щита) на расстоянии менее 2 метров от токоведущих частей контактной сети или воздушной линии электропередачи 6 кВ (10 кВ, 27 кВ) необходимо не менее чем за одни сутки до начала работ дать письменную заявку в адрес начальника дистанции электроснабжения (далее ЭЧ) о необходимости снятия напряжения для обеспечения безопасности производства работ вблизи контактной сети или воздушной линии электропередачи 6 кВ (10 кВ, 27 кВ).

#### 5. Обеспечение безопасности движения поездов

Работа выполняется после выяснения поездной обстановки:

- на железнодорожной станции у дежурного по станции (далее ДСП);
- на перегоне у диспетчера поездного (далее ДНЦ) или у ДСП одной из станций, ограничивающих перегон.

### 6. Обеспечение требований охраны труда

- 6.1. При чистке наружной части линзовых комплектов, светодиодных модулей (далее ССС), зелёных светящихся полос, маршрутных указателей и указателей в виде вертикальных светящихся стрел следует руководствоваться требованиями пунктов 1.17, 1.18, 1.28, 1.44 раздела І, пункта 2.1 раздела ІІ, пункта 3.6 раздела ІІІ и пунктов 4.1, 4.9 раздела ІV «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 № 2013р.\*
- 6.2. Работа выполняется бригадой, состоящей не менее чем из двух работников, один из которых должен следить за движением поездов. Члены бригады перед началом работ должны быть проинструктированы в установленном порядке.
- 6.3. На станции перед началом работы следует оформить запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств сигнализации, централизации и блокировки, связи и контактной сети формы ДУ-46 (далее Журнал осмотра) о необходимости объявления ДСП по громкоговорящей связи о движении (приближении) поездов к месту работ.

Последовательность выполнения работ должна быть определена с учетом направления движения поездов и маршрутов прохода по станции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. При выполнении работ на мачтовом светофоре, светофорном мостике, консоли необходимо применять систему обеспечения безопасности на высоте (систему позиционирования) и защитные каски. Перед тем как приступить к работе, необходимо проверить наличие маркировки и дату периодической проверки системы обеспечения безопасности на высоте (системы позиционирования).

<sup>\*</sup> При введении в действие в хозяйстве автоматики и телемеханики нормативных документов по охране труда, отменяющих действие выше указанных Правил, следует руководствоваться требованиями, изложенными в этих документах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. Перед началом работ на светофорной мачте или мостике (консоли) следует проверить исправность крепления лестницы и мачты, осмотреть фундамент, проверить исправность заземления, если имеется искровой промежуток, зашунтировать его перемычкой из провода марки МГГ сечением 50 мм<sup>2</sup>. По окончании работы перемычку снять.

При наличии складной лестницы открыть замок, разложить лестницу и проверить надежность ее упора на нижней горизонтальной планке (площадке).

Перед спуском в смотровую люльку или поднятием на специально оборудованную на светофоре площадку необходимо проверить надежность крепления люльки (площадки) к конструкции светофора (мостика, консоли), состояние ограждения и настила.

ВНИМАНИЕ. При расположении светофорной мачты (фонового щита) на расстоянии менее 2 метров от токоведущих частей контактной сети или воздушной линии электропередачи 6 кВ (10 кВ, 27 кВ) к работе можно приступать только после снятия напряжении в контактной сети, заземлении контактного провода работником ЭЧ и получения от него письменного разрешения на начало работ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на одной мачте двум работникам одновременно, находящихся на разных ярусах по одной вертикали.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выполнение работ на светофорных мачтах, мостиках и консолях во время грозы, дождя, тумана, снегопада, гололеда.

## 7. Технология выполнения работ

- 7.1. Чистка наружной части линзовых комплектов, ССС, зелёных светящихся полос, маршрутных указателей, указателей в виде вертикальных светящихся стрел, указателей перегрева букс
- 7.1.1. Проверить узлы крепления светофорной головки или указателя к мачте. Надёжность крепления головки светофора или указателя определить отсутствием смещения относительно кронштейнов и мачты. Проверить исправность шланга между мачтой и светофорной головкой, наличие колпака на металлической мачте светофора. При выявлении неисправного оборудования (светофорной головки, кронштейна, фонового щита, козырька, шланга и т.д.), оно подлежит замене. Замена производится по технологиям, регламентирующим процессы ремонта.
- 7.1.2. Проверить надежность крепления козырьков. Кистью-флейцем обмести козырьки изнутри от пыли и грязи. Протереть фоновый щит ветошью.

- 7.1.3. Осмотреть состояние наружной части линзовых комплектов, ССС, светодиодных блоков маршрутных указателей. Наружные линзы линзовых комплектов, светоизлучающие поверхности, стекло маршрутного указателя с лампами накаливания не должны иметь трещин и сколов.
- 7.1.4. Линзовые комплекты с дефектами наружных линз и ССС с дефектами наружной поверхности или с предельным количеством перегоревших светодиодов, дефектные стекла маршрутного указателя с лампами накаливания подлежат замене, по технологии, регламентирующей процессы ремонта.

Светодиодный маршрутный указатель подлежит ремонту со снятием со светофора в стационарных условиях при заметном изменении яркости свечения части световых блоков, ухудшающем различимость показаний, или при погасании светового блока.

- 7.1.5. Протереть поверхность стёкол и линз тканью, смоченной водой или керосином, а при сильно загрязненных линзах тканью, смоченной растворителем № 646, а затем протереть их сухой тканью.
- 7.1.6. Протереть литерную табличку светофора, маршрутного указателя.

Примечание. Литерные знаки светофоров и маршрутных указателей должны распознаваться в светлое время суток при ясной погоде на расстоянии не менее 50 м.

**8.** Заключительные мероприятия, оформление результатов работы О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2.

# 9. Норма времени

(утверждена распоряжением ОАО «РЖД» от 17 июля 2014 г. № 1678р)

Наименование работ		Ч	истка наружной	<ul><li>4 части линзового комплект</li></ul>	а с лампами н	накаливания (С	CCC)
Измеритель работ		Исполнитель		Количество	Норма времени, челч		
				исполнителей	Станция	Перегон	
	Двухзначный				0,163	0,10	56
Светофор	Трехзначный	•	монтер СЦБ азряда - 1	1	0,21	0,2	13
Свел	Четырехзначный	3 10 p	изряди 1		0,303	-	
No			Учтенный	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, челмин		
•	Содержание р	аботы объем			Светофор		
п/п	1		работы		Двух-	Tpex-	Четырех-
					значный	значный	значный
1	Проверку состояния наружной части линзовых комплектов, козырьков произвести		1 светофор		4	6	8
2	Чистку наружной части линзовых комплектов, козырьков и литерной таблички светофора произвести		То же	Набор гаечных ключей, керосин, растворитель, предохранительный пояс, мобильные средства связи	4,1	4,5	7,3
3	Видимость литерной таблички проверить		-//-		0,3	0,3	0,3
Итого	Итого				8,4	10,8	15,6

Наименование работ		Чистка наружной части маршрутного указателя светодиодного (указателя перегрева букс)				
Измеритель работ		Исполнитель		Количество исполнителей	Норма времени, челч	
_	рутный указатель циодный	Электр	омонтер СЦБ	1	0,107	
Указа букс	тель перегрева	5-г	о разряда	1	0,084	
<b>№</b> п/п	Солержание работы		Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал		емя на учтенный гы, челмин Указатель перегрева букс
1	Проверку состояния наружной части произвести		1 маршрутный указатель	Набор гаечных ключей, керосин,	2,4	1,9
2	Чистку наружной части произвести		То же	растворитель, предохранитель-ный пояс, мобильные	2,8	2,1
3	3 Видимость литерной таблички проверить		-//-	средства связи	0,3	0,3
Итого	o			5,5	4,3	

Наиг	менование работ	Чистк	а наружной част	и зеленой светящейся пол светящейся стрелы) с		е вертикальной	
Измеритель работ		Исполнитель		Количество	Норма времени, челч		
1131	меритель расот	исполнитель		исполнителей	Станция	Перегон	
Зелена полос	ая светящаяся а	Электромонтер СЦБ			0,124	-	
верти	Указатель в виде вертикальной светящейся стрелы		о разряда		-	0,059	
	Содержание работы		Учтенный	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, челмин		
<b>№</b> п/п			объем работы		Зеленая светящаяся полоса	Указатель в виде вертикальной светящейся стрелы	
1	Проверку состояния наружной части произвести		T BUILD I		3	1,5	
2	2 Чистку наружной части произвести		То же	средства связи	3,4	1,5	
Итого	)			6,4	3		

Примечание. Оперативное время на подъем и спуск с мачты учтено в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Наименование работ		Смена ламп с одной нит	нитью накаливания линзового (прожекторного) светофора			
Измеритель работ		Исполнитель	Количество исполнителей	Норма времени, челч		
				Станция	Перегон	
	Двузначный			0,101	0,103	
Светофор линзовый	Трехзначный	Электромеханик - 1 Электромонтер СЦБ 5-го разряда - 1		0,126	0,128	
	Четырехзначный		2	0,183	-	
Светофор прожекторный однозначный				0,107	0,108	

No	Содержание работы	Учтенный объем	Оборудование, инструмент,	Оперативное время на учтенный объем работы, челмин			
п/п	содержание расоты	работы	материал	Светофо	Светофор линзовый мачтовый		
		pacorisi	Marephar	Дву- значный	Трех- значный	Четырех- значный	прожек- торный одно- значный
1	Подъем на мачту произвести	1 светофор	Светофорные лампы	1	1,4	1,7	1
2	Открытие всех светофорных головок произвести	То же	соответствую-щего типа, предохранительный пояс, перемычка из провода марки МГГ сечением 50 мм2 с зажимами, отвертка 0,8х5,5х200 мм; торцовые ключи с изолирующими рукоятками 10х140 мм; 11х140 мм, ключи от светофорной головки, блокнот, карандаш, мобильные средства	0,8	0,8	1,6	1,1
3	Осмотр всех ламп перед сменой произвести	-//-		0,6	0,9	1,2	0,3
4	Смену ламп с одной нитью накаливания (изъятие лампы, внутреннюю проверку ламподержателя, установку лампы) произвести	-//-		1	1,5	2	1
5	Закрытие всех светофорных головок произвести	-//-		0,8	0,8	1,6	1,1
6	Спуск с мачты произвести	-//-	связи	1	1,1	1,3	1
Итог	0	5,2	6,5	9,4	5,5		

# Таблица 2

Наименование работ		Замена ССС					
Измеритель работ		Состав исполнителей		Количество исполнителей	Норма времени, челч		
				исполнителеи	Станция	Перегон	
	CCC	Электромеха Электромонтер СЦ		2	0,642	0,651	
<b>№</b> п/п	Содер	Содержание работы		Оборудование, инструмент, материал	на учтенн	ное время ный объем челмин	
1	Подъем на мачт	у произвести	1 CCC	Предохранительный пояс, перемычка из	1		
2	Винт крепления открутить и защитный кожух открыть		То же	провода марки МГГ сечением 50 мм2 с зажимами, набор	2,7		
3	Разветвительную коробку открыть		-//-	торцовых ключей с изолирующими рукоятками;	1,3		
4	Снятие заменяемой ССС (провода от клемм отсоединить, гайки крепления открутить, с посадочных шпилек снять) произвести		-//-	технический лоскут, керосин, растворитель, ключи от релейного шкафа и светофорной	9,1		
5	Спуск к основанию мачты с заменяемой ССС произвести		-//-	головки, мобильные средства связи	1,2		

9	8
(листов)	(лист)

<b>№</b> п/п	Содержание работы	Учтенный объем работы	Оборудование, инструмент, материал	Оперативное время на учтенный объем работы, челмин
6	Подъем на мачту с новой ССС произвести	-//-		1,2
7	Установку новой ССС (на посадочные шпильки установить, гайками закрепить, провода подсоединить) произвести	-//-		11,5
8	Разветвительную коробку закрыть	-//-	-//-	1,3
9	Защитный кожух закрыть, винт крепления закрутить	-//-		2,7
10	Спуск с мачты произвести	-//-		1
Итог	0	33		