

СОГЛАСОВАНО

Начальник Департамента охраны
труда, промышленной безопасности
и экологического контроля

по ЕАСД Д.Л. Раенок

«18» декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
автоматики и телемеханики
ЦДИ филиала ОАО «РЖД»

В.В. Аношкин



«18» декабря 2015 г.

Центральная дирекция инфраструктуры – филиал ОАО «РЖД»
Управление автоматике и телемеханики

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

№ КТП ЦШ 0113-2014

Электроприводы типов СП и ВСП

Замена электродвигателя

(код работы в ЕК АСУТР)

Текущий ремонт
(вид технического обслуживания, ремонта)

Электродвигатель
(единица измерения)

1. Состав исполнителей:

Электромеханик

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 5 разряда

2. Условия производства работ

2.1 Работа выполняется в свободное от движения поездов время (в промежутки между поездами) или технологическое «окно».

2.2 Работа производится электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности при работе в электроустановках до 1000 В не ниже III.

3. Средства защиты, измерений, технологического оснащения; монтажные приспособления, испытательное оборудование, инструменты и материалы

- сигнальный жилет (по числу членов бригады);
- носимые радиостанции или другие мобильные средства связи;
- ампервольтметр ЭК2346-1 (ТУ 4224-001-05798317-96) или мультиметр В7-63/1 (КМСИ.411252.039ТУ), указатель напряжения;
- УКРУП (УКРУП-1М);
- съёмник кулачковой муфты электродвигателя и набор регулировочных (компенсационных) шайб толщиной $0,8 \div 2,5$ мм;
- подготовленный к замене электродвигатель;
- ключ для стрелочного электропривода, черт. 28010-10-00;
- приспособление для переноски электродвигателей черт. 28012-24-00;
- ключ для снятия электродвигателя торцевой 17x22 мм с отверстиями для оси и осью, 28012-00-08;
- набор пластинчатых щупов с диапазоном измерения 0,05-0,50 мм (набор щупов № 2 по ГОСТ 882-78 или набор щупов UNIOR 601896 701);
- торцевой ключ с внутренним шестигранником 10 мм.

Примечание – Допускается использование разрешенных к применению аналогов указанных выше материалов и оборудования.

4. Подготовительные мероприятия

4.1 При подготовке электродвигателя к установке на стрелке (сбрасывающем остряке, КСБ, УТС) необходимо:

- убедиться в наличии отметки о его проверке, а также в том, что тип устанавливаемого двигателя, его номинальное напряжение и мощность соответствуют типу электропривода и стрелочного перевода (КСБ, УТС).

- проверить легкость вращения якоря, надежность крепления выводов обмоток на контактных штырях.

Примечание – Электродвигатели типа ЭМСУ (оснащенные микропроцессорной системой управления) поступают на замену уже настроенные на род тока и частоту вращения того электродвигателя, который подлежит замене.

Электродвигатели, устанавливаемые в электроприводах ВСП, имеют в обозначении марки электродвигателя аббревиатуру «ВСП», например, МСА-0,3 ВСП, МСА-0,6 ВСП, ЭМСУ-0,3-190В ВСП, ЭМСУ-0,6-190В ВСП.

4.2 Оформить запись в Журнале осмотра о предстоящей замене электродвигателя в электроприводе стрелки (сбрасывающего остряка, КСБ, УТС).

4.3 Подготовленный к замене электродвигатель расположить у электропривода с учетом габарита приближения строений.

5. Обеспечение безопасности движения поездов

5.1 Замена электродвигателя в электроприводе стрелки (сбрасывающего остряка, КСБ, УТС) выполняется по согласованию с дежурным по станции (далее - ДСП) с записью в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети формы ДУ-46 (далее - Журнале осмотра).

Примечание – Если станция находится на диспетчерском управлении, необходима передача ее на резервное управление.

5.2 При выявлении недостатков, влияющих на нормальную работу электропривода, необходимо принять меры к их устранению.

6. Обеспечение требований охраны труда

6.1 При выполнении работ следует руководствоваться требованиями пунктов 1.17, 1.18, 1.28, 1.44 раздела I, пункта 2.1 раздела II, пунктов 3.1, 3.4, 3.6 раздела III и пункта 4.2 раздела IV «Правил по охране труда при техническом обслуживании и ремонте устройств сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД», утверждённых Распоряжением ОАО «РЖД» от 30.09.2009 № 2013р.

6.2 Работа выполняется бригадой, состоящей не менее чем из двух работников, один из которых должен следить за движением поездов. Члены бригады перед началом работ должны быть проинструктированы в установленном порядке.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ. С момента начала работ и до проверки стрелки (сбрасывающего остряка, КСБ, УТС) после замены электродвигателя курбельный контакт электропривода должен быть выключен.

ВНИМАНИЕ. При приближении поезда при выполнении работ следует заблаговременно сойти в сторону от пути на безопасное расстояние, а инструмент и приспособления убрать за пределы габарита подвижного

состава.

ВНИМАНИЕ. Подключение и отключение переносных измерительных приборов к электрическим цепям, находящимся под напряжением, допускается при наличии на проводах специальных наконечников с изолирующими рукоятками.

7. Технология выполнения работ

7.1 Технические требования

7.1.1 Для электроприводов типа СП зазор в уравнильной (кулачковой) муфте, соединяющей редуктор электропривода с осью электродвигателя должен быть от 0,5 до 1,2 мм.

7.1.2 Сопротивление изоляции вновь устанавливаемого двигателя должно быть не менее 100 МОм.

7.1.3 Усилие перевода стрелочных электроприводов с электродвигателями переменного тока должно быть в пределах значений, указанных таблице № 5 Инструкции по технической эксплуатации устройств и систем сигнализации, централизации и блокировки, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 17.04.2014 № 939р (далее – Инструкция).

7.1.4 Ток фрикции электродвигателя постоянного тока должен быть на величину от 25 % до 30 % больше тока нормального перевода стрелки, но не меньше минимальных значений, указанных в таблице № 6 Инструкции. При этом напряжение на клеммах электродвигателя при работе на фрикцию должно быть не меньше номинального для данного типа электродвигателя.

7.1.5 Напряжение на клеммах электродвигателей переменного тока типов с номинальным напряжением 190 В при работе на фрикцию должно быть не менее 180 В.

7.1.6 Величина рабочего тока электродвигателя постоянного тока при переводе КСБ из одного положения в другое должна быть не более 2,5 А, а тока фрикции не более 3,5 А.

7.1.7 При переводе колодок из одного положения в другое величина рабочего тока электродвигателя постоянного тока МСП-0,25 должна быть не более 3,5 А, а тока фрикции 3,7-4,5 А.

7.2 Замена электродвигателя в электроприводе типа СП

7.2.1 Запросить у ДСП разрешение на замену электродвигателя. Получив разрешение, разомкнуть курбельный контакт и открыть крышку электропривода.

7.2.2 Торцевым ключом с внутренним шестигранником 10 мм отключить провода монтажного жгута, торцевым ключом 17x22 мм с осью-воротком вывернуть болты, крепящие электродвигатель, изъять электродвигатель из электропривода.

Примечание – Электродвигатель перед снятием с места установки следует немного подвинуть в сторону замка электропривода и снять вкладыш кулачковой муфты.

7.2.3 С вала изъятых электродвигателя с помощью съемника снять уравнительную (кулачковую) втулку и шпонку, проверить исправность и переставить их на новый электродвигатель.

7.2.4 Установить новый электродвигатель в электропривод.

7.2.5 Соединить вместе кулачковые шайбу и вкладыш, придерживая их одной рукой надвинуть на них электродвигатель так, чтобы все детали кулачковой муфты соединились.

7.2.6 Закрепить электродвигатель к корпусу электропривода, соблюдая при этом совмещение осей вала двигателя и редуктора и обеспечивая зазор в кулачковой муфте согласно п. 7.1.1. (зазор между втулкой кулачковой и вкладышем на рис.1). Проверка величины зазора производится набором щупов.

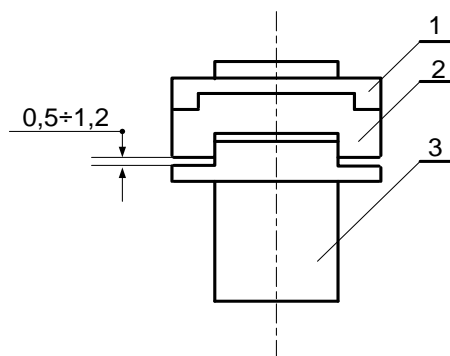


Рисунок 1. Кулачковая муфта: 1 – шайба кулачковая; 2 – вкладыш; 3 – втулка кулачковая.

Если зазор больше указанного в п.7.1.1 предела, то на вал двигателя необходимо установить компенсационную шайбу (шайбы).

7.2.7 Торцевым ключом с внутренним шестигранником 10 мм подключить монтажные провода на клеммы электродвигателя.

7.2.8 Включить курбельный контакт и запросить ДСП о переводе стрелки или установке/снятии КСБ или УТС для проверки работы электродвигателя.

Примечание – Если при проверке электродвигателя обнаружится, что двигатель вращается в другую сторону, следует поменять местами монтажные провода на крайних выводах двигателя.

При проверках необходимо убедиться в правильном действии электропривода и устройства, к которому он подключен (стрелки, сбрасывающего остряка, КСБ, УТС), а также произвести указанные ниже измерения.

7.2.9 После замены в стрелочных электроприводах электродвигателей постоянного тока типа МСП (ДПС) измерить токи при нормальном переводе остряков стрелки (сбрасывающего остряка) и работе на фрикцию. Измеренные значения токов должны быть в допустимых пределах (см. пункты 7.1.4, 7.1.6, 7.1.7). Если измеренные значения токов выходят за допустимые пределы, необходимо произвести регулировку фрикционного сцепления.

7.2.10 После замены в стрелочных электроприводах электродвигателей трехфазного тока МСТ (МСА), а также ЭМСУ следует измерить переводные усилия фрикционного сцепления устройством УКРУП. Если измеренные значения усилий выходят за допустимые пределы (см. п.7.1.3), необходимо произвести регулировку фрикционного сцепления.

7.2.11 После замены электродвигателей любого типа измерить напряжение на электродвигателе при работе на фрикцию, которое должно быть не менее значений, указанных в пунктах 7.1.4 и 7.1.5. Если напряжение на электродвигателе при работе на фрикцию меньше допустимого, следует определить и устранить причину понижения напряжения.

7.2.12 После замены электродвигателя в электроприводе КСБ измерить величину рабочего тока электродвигателя при установке/снятии КСБ и при работе на фрикцию. Измеренные значения тока должны соответствовать значениям, приведенным в п. 7.1.6.

7.2.13 После замены электродвигателя в электроприводе УТС измерить величину рабочего тока электродвигателя при установке/снятии УТС и при работе на фрикцию. Измеренные значения тока должны соответствовать значениям, приведенным в п. 7.1.7.

7.2.14 Если измеренные значения токов и напряжений выходят за пределы допусков, следует принять меры для определения причины и доведения указанных параметров до нормы.

8. Заключительные мероприятия, оформление результатов работы

8.1 Об окончании работы и результатах проверки работы электродвигателя при переводе стрелки, сбрасывающего остряка (установке/снятии КСБ) оформить запись в Журнале осмотра.

8.2 Данные вновь установленного электродвигателя зафиксировать в

журнале замены или в системе автоматизированного учета приборов (при наличии).

8.3 Измеренные значения токов или переводных усилий, а также напряжения на электродвигателе при работе на фрикцию записать в Журнал формы ШУ-64.

Если в электроприводе стрелки (сбрасывающего остряка, КСБ, УТС) произошла замена электродвигателя одной мощности на электродвигатель другой мощности, то в Журнале формы ШУ-64 необходимо изменить нормы тока при нормальном переводе и работе на фрикцию или норму переводного усилия при работе на фрикцию. Измененные нормы утверждает начальник участка производства.

8.4 О выполненной работе сделать запись в Журнале формы ШУ-2.
